

Conjunto adaptador série DT-12-OC (OHE e OV)


1) A engrenagem adaptadora deve ser projetada para que as TDFs SAE ou DIN de 8 furos atuais possam ser usadas na DT12 sem alterações, exceto a mudança da disposição de 3 para 4

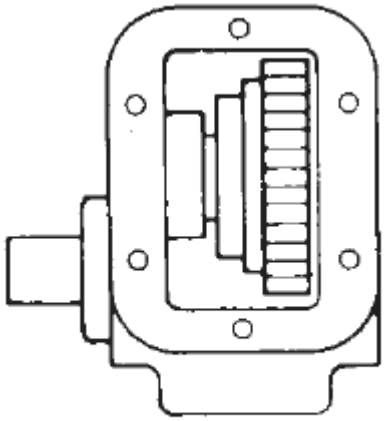

3

Disposição atual da TDF de 8 furos para RTLO

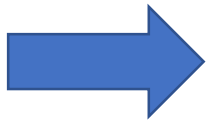

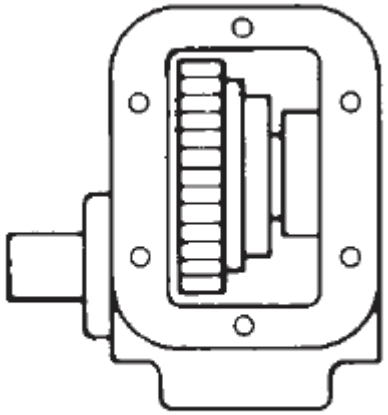


4

Disposição da TDF de 8 furos necessária para corresponder ao adaptador DT-12
OBSERVAÇÃO: isso é possível sem peças novas ou alterações, pois a TDF é projetada de forma simétrica

Conjunto adaptador série DT-12-OC (OHE e OV)

2) Localize os 2 pinos-guia no kit de instalação e instale-os nas posições de 6 e 12 horas no adaptador

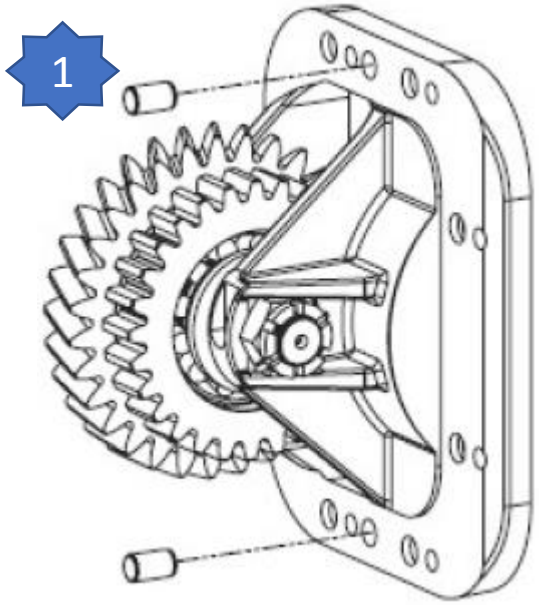

Conjunto adaptador série DT-12-OC (OHE e OV)

3)

- Instale o adaptador na transmissão usando a junta mais grossa (0.020") incluída no kit de instalação e aperte os 8 parafusos M12x30 com 50 lb-ft (68 N-m).


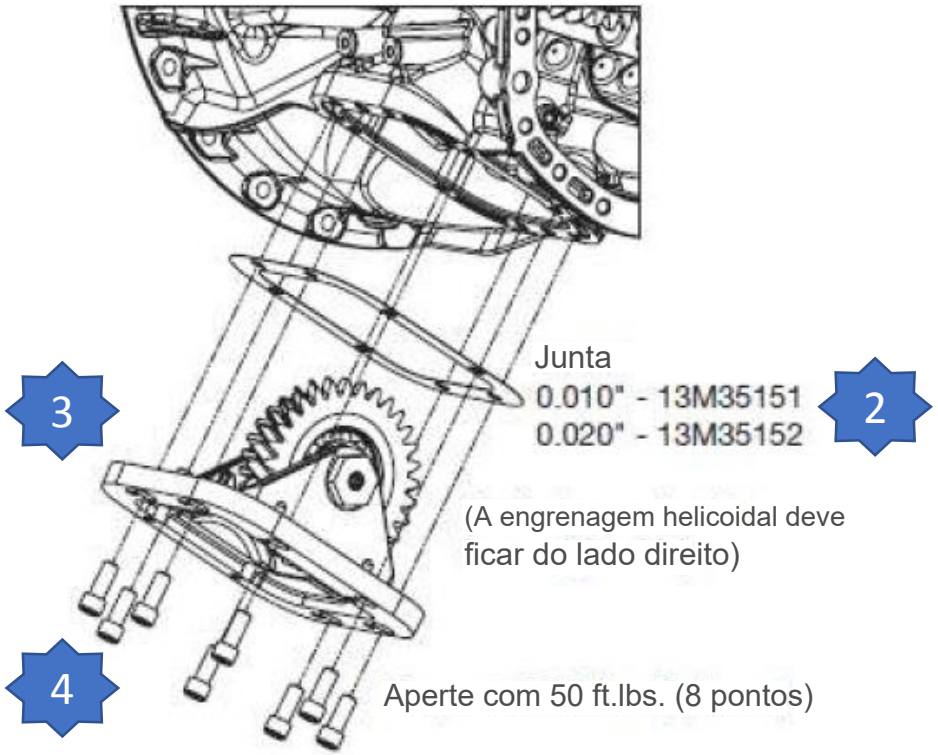


Figura 34: Instalação do adaptador inferior de TDF Muncie na transmissão

- Meça a folga entre o adaptador e as engrenagens da transmissão. A folga correta deve ser de 0.006"-0.012" (0.15mm – 0.30mm). Ajuste, se necessário, usando uma segunda junta. Há uma junta mais fina de 0.010" (0.25mm) de espessura disponível, mostrada na Figura 35 acima. Juntas adicionais estão disponíveis no seu fornecedor de peças Muncie Power.

Conjunto adaptador série DT-12-OC (OHE e OV)

4) Use a junta com borda moldada entre o adaptador e a TDF. Não é necessário medir a folga entre a TDF e o adaptador. Aperte os parafusos ou porcas com 50 lb-ft (68 N-m).
OBSERVAÇÃO: os furos de prisioneiros/parafusos do adaptador devem ser projetados para permitir o uso do kit padrão atual de prisioneiros/parafusos de 8 furos.

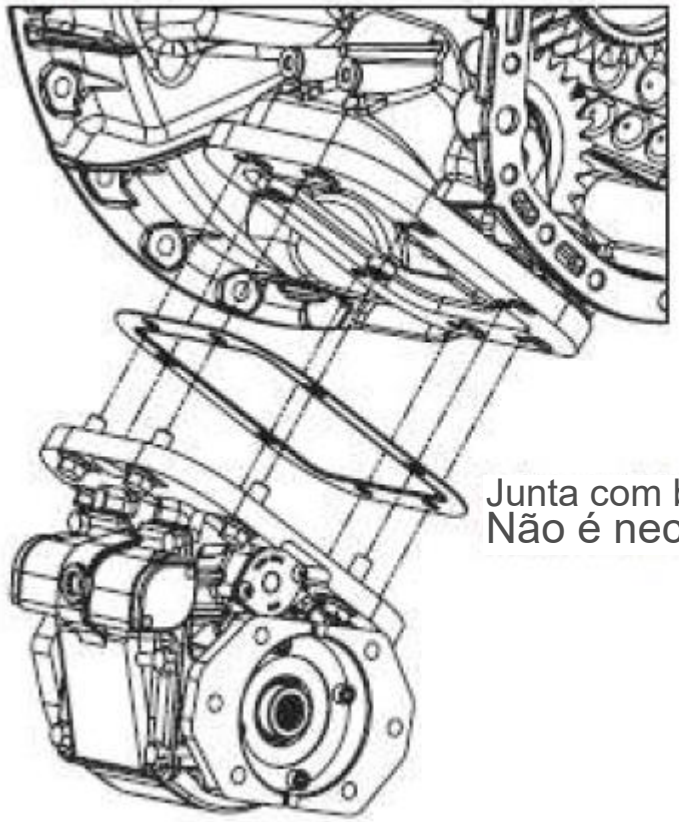

Junta com borda moldada - P/N 13T65089
Não é necessário medir a folga

Conjunto adaptador série DT-12-OC (OHE e OV)

5) As peças indicadas com números iniciais em azul 1, 2, 3 serão enviadas à Kozmaksan para referência.

1. 2 pinos-guia
2. 2 juntas de papel
3. 1 engrenagem adaptadora
4. 8 parafusos M12x30
5. 1 junta com borda moldada